

Instrucciones para la manipulación



GANCHO PESADOR MEDIUM

De alta calidad



¡AVISO IMPORTANTE!

Antes de usar el polipasto, todas las personas que instalen, manipulen o se ocupen del mantenimiento deben leer este manual con detenimiento. Por seguridad, fiabilidad y rendimiento, siga las instrucciones y recomendaciones contenidas aquí. Si usa el polipasto de alguna otra manera a las indicadas en este manual, contacte por favor con el representante más cercano. Es importante además conservar este manual para su uso en el futuro.



INDUSTRIAS JAGUAR, S.A.L.

Carretera N1, Km. 443 - Apartado 23

20150 Villabona - Guipúzcoa

Teléfono: 943 69 12 83 - Fax: 943 69 18 50

E-mail: albertoventas@industriasjaguar.com

<http://www.industriasjaguar.com>

Contenido

<u>1. Guía de seguridad</u>	<u>1</u>
<u>2. Características</u>	<u>1</u>
<u>3. Especificaciones</u>	<u>1</u>
<u>4. Capacidades</u>	<u>2</u>
<u>5. Dimensiones y Peso</u>	<u>3</u>
<u>6. Carátula y Botones</u>	<u>3</u>
Botones del pesador.....	3
Botones del mando.....	4
Indicadores.....	4
Mensaje.....	5
<u>7. Guía de uso</u>	
Power On/Off.....	5
Zero.....	6
Tara In/Out.....	6
Bloqueo/Desbloqueo.....	6
Acumular.....	6
Vista.....	6
Borrar último peso.....	7
Borra todos los pesos.....	7
Cambio de unidad.....	7
<u>8. Programación</u>	
Tiempo de Auto-apagado.....	8
Intensidad de brillo.....	8
Tiempo para reposo.....	8
<u>9. Batería</u>	<u>9</u>
<u>10. Detección de problemas</u>	<u>9</u>

¡LEER ESTE MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE SU USO!

1. Guía de Seguridad

Para hacer un buen uso de este gancho pesador hay que tener en cuenta estas especificaciones.

- i** No sobrecargar el pesador puede dañar la célula de pesaje y anular la garantía.
- i** No dejar la carga suspendida por largos periodos de tiempo, puede dañar la exactitud y la vida útil del pesador.
- i** Inspeccionar el grillete y el gancho antes de usar.
- i** Cuando el pesador se queda sin batería, recargar o reponer con pilas nuevas.
- i** Girar la carga si el pesador lo necesita.
- i** No usar bajo la lluvia o tormenta.
- i** Cuando no use el pesador cuélguelo y no lo deje en el suelo.
- i** No repare el pesador por su cuenta, mándelo a Industrias Jaguar o a un servicio autorizado.

2. Características

Este gancho pesador está diseñado con la mejor electrónica de hoy en día. Es versátil, exacto y fácil de usar

- Super Calidad.** De acuerdo con OIML R76, y directiva Europea CE.
- Alta Seguridad.** Carcasa de Aluminio, grillete y gancho de alta dureza.
- Gran Fiabilidad.** Con tecnología innovadora, circuito integrado para una Buena operatividad y asegura estabilidad en el pesaje durante mucho tiempo.
- Aplicaciones.** Para uso en empresas textiles, Almacenes metalurgia,.....

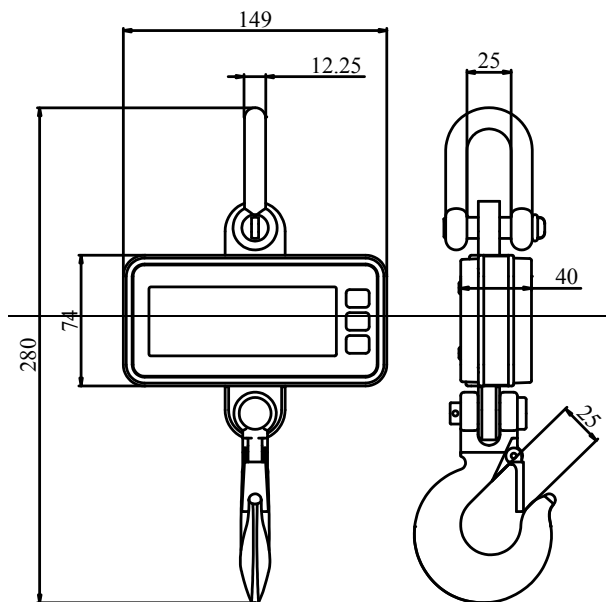
3. Especificaciones

Norma	OIML R76
Escala de Tara	100% F.S.
Auto Zero	±20% F.S.
Manual Zero	±4% F.S.
Tiempo estable de lectura	≤10sec
Sobrecarga	100% F.S. + 9e
Carga máxima de seguridad	120% F.S.
Ultima Carga	400% F.S.
Batería	4*AA 1.5V batteries
Duración de bacteria	≥25hour
Pantalla	25.4mm ultra-luminoso LED
Temperatura de trabajo.	-10°C ~ +40°C
Humedad de trabajo	20°C ≤90%

4. Capacidades



Modelo	Cap.Max	Cap.Min	Resolución	Divisiones
GPJM030	300kg	2kg	0.1kg	3,000
GPJM050	500kg	4kg	0.2kg	2,500
GPJM100	1,000kg	10kg	0.5kg	2,000


5. Dimensiones y Peso











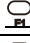

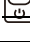

6. Carátula y Botones

Botones del pesador

Botón	Nombre	Funciones
	On/Off	Presionando corto cancela y vuelve a modo de pesaje Presionando largo ON / OFF
	Tara/Zero	Presionando corto: Tara in/out; Presionando Largo: Zero;

	Bloqueo	Presionando corto: Bloqueo/Desbloqueo; Confirmar y siguiente Presionando largo: Cambio de unidad; Entrar/ Cancelar decimales
---	---------	---

Botones del Mando

Botón	Nombre	Funciones
	Zero	Lo mismo que presionando en largo 
	Tara	Lo mismo que presionando en corto 
	Hold	Lo mismo que presionando en corto 
	Acc.	Peso acumulado
	Del.	Borrar último peso Desplazamiento dig. Hacia izda.
	F1	Vista total
	F2	Unidad de medida
	Off	Presionar largo para apagar Volver al modo peso
	2 nd	Entrar en menu setup

Indicadores






LED	Nombre	Significado
STB.	Estable	Se enciende cuando la carga es estable
ZERO	Zero	Se enciende cuando la carga es cero
TARE	Tara	Se enciende en modo de tara
HOLD	Bloqueo	Se enciende cuando está bloqueado
lb	Lb	Se enciende cuando está en libras
kg	Kg	Se enciende cuando está en kgs

Mensaje



Mensaje	Significado	Nota
-----		detecta Carga
SETUP	SETUP	Menu Setup
BAT99	BATtería	% de batería
End	END	Guardar y salir
off	OFF	Apagado
ouEr	OVERload	Sobrecarga
Err	ERRor	Operación no válida
ACC	ACCumulate	Carga acumulada
DEL	DElete	Borrar última carga
CLr	CLear	Borrar todas las cargas

7. Guía de uso






Power On/Off

- Presionando largo  para encender el pesador. Pre-test del pesador, **888888**, sale dos veces, luego la capacidad **1000**, estado de la batería **BAT99**, detección de carga **-----** y después Auto Zero.
-  Para más información del Auto-Zero, mirar la configuración de Auto Zero en el manual.
- Presionando largo  o  para apagar la batería. Estado de la batería **BAT99**, mensaje **off**, y se apaga.
-  Cuando queda poca batería se apaga solo. Cambiar o recargar las baterías.





Zero

- ✓ Presionando largo , o , aparece. **ZERO**.
- ⓘ Si la carga no está estable, o tarado, aparece **Err**.
- ↪ Para más información del Zero mirar la configuración en el manual.



Tara In/Out

- ✓ En modo totales, presionar , o , para tarar y aparece. **TARE**.
- ⓘ Si la carga no está estable, o en negativo, o en tara , aparecerá **Err**.
-  La Tara reduce la capacidad máxima aparente del pesador
- ✓ En modo neto, presionar , o presionar , para salir de tara y desaparecerá. **TARE**.





Bloqueo/Desbloqueo

- ✓ Presionando  o  para bloquear .aparecerá **HOLD**.
- ✓ Presionando  o  otra vez y **HOLD** desaparecerá.

Acumular

- ✓ Presionando  para acumular cargas.
-  **ACC** aparece indicando que la carga está acumulada.
- ⓘ Si la carga está en movimiento, o en negativo, o no se ha puesto en Zero antes, aparece **Err**.



Vista

- ✓ Presionando  para entrar en modo vista.
-  Los display marcan la carga total
- ✓ Presionando  o  para ver los 5.digitos mayores o los




5.dígitos menores.

- ✓ Presionando  o  para salir del modo vista.





Borrar último peso

- ✓ Presionando  para borrar la última carga acumulada.
-  **dEL** aparece e indica que la última carga se ha borrado. Esta función solo borra la última carga.
- ❗ Si la última carga ha sido borrada aparece, **Err**.




Borrar todos los pesos

- ✓ Presionar  primero y luego pulsar  para borrar todos los pesos acumulados.
-  **CLr** aparece al borrar todos los pesos.









Cambio de Unidad

- ✓ Presionado largo  o , para cambiar entre kg., lb. y unidad de usuario.
-  Cuando está en kilogramos, aparece **kg**. Cuando está en libras aparece, **lb**.
-  Para más información de Cambio de unidad, mirar la configuración de Manual Técnico.








8. Programación

- ✓ Presionar primero  y luego presionar  o  para entrar en el menú y aparece. **SETUP**.









Tiempo de Auto-Apagado

- Presionar  o  para entrar en Auto-apagado y aparece. **off--**.
- Presionar  o presionar  o , para cambiar el tiempo de Auto-apagado.
-  Auto-apagado se puede modificar en : **0** (no se apaga), **5** (5min), **10** (10min), **15** (15min), **30** (30min), **60** (60min)..
-  La función Auto-apagado maximiza la duración de la batería.
-  El Auto-apagado empieza a contar cuando no se está usando o la carga está estable y pulsando cualquier botón o moviendo la carga empieza otra vez a contar.

Intensidad de Brillo

- Presionando  o  para entrar en la intensidad de brillo y aparece. **br -**.
- Presionando  o  o , para cambiar el brillo.
-  La intensidad de brillo se puede modificar:, **1** (baja), **2** (normal), **3** (Alta).
-  Alta intensidad de brillo afecta a la vida de la batería..

Tiempo para Reposo




- Presionar  o  para entrar en tiempo de reposo y aparece. **1dl--**.
- Presionar  o  o , para cambiar el tiempo de reposo.
-  Se puede modificar en: **0** (desconectada), **5** (5sec), **10** (10sec), **15** (15sec), **30** (30sec), **60** (60sec).
-  El tiempo en reposo maximiza la duración de la batería
-  Automáticamente entra en reposo cuando está sin usar aunque

tocando cualquier botón o moviendo la carga se desactiva.

- Presionando  o  sales de la programación.

9. Batería


Para alargar al máximo la vida de la batería

-  Lleva 4 AA 1.5V pilas recargables.
-  Las tapas se abren mediante un destornillador.
-  Dependiendo del brillo, tiempo en reposo, y Auto-apagado duran sobre 25.horas de trabajo..

Cuando el voltaje de las pilas es menos de 3.5V, el pesador se apaga solo, por favor cambiar las pilas por unas nuevas.

10. Detección de problemas

Los problemas simples se pueden resolver con esta guía si no es posible mandar a Industrias Jaguar o a su distribuidor local

Síntomas	Posibles Causas	Soluciones
No se enciende al pulsar 	Batería descargada / defectuosa	Recargar batería/ reemplazar
	Botón On/Off estropeado	Presionar fuerte y mantener presionado 2.segundos
	Cables de corriente defectuosos	Abrir placa frontal y revisar los cables de corriente
	Pesador estropeado	Mandar a distribuidor
Números parpadean	Batería descargada	Reemplazar batería
No actúa después de apretar botones	Pesador estropeado	Mirar los cables de corriente
	Botones estropeados	Contactar representante
Lectura de carga	Carga en movimiento	Poner la carga estable

no estable	Celula o pantalla mojada	Secar el pesador y pantalla
	defecto pesador	Contactar con distribuidor
Sin carga no sale 0	Batería descargada	Cambiar batería
	Pesador sobrecargado	Contactar con representante
Error grande en el peso	El pesador no está en 0 antes de aplicar la carga.	Pulsar Zero antes de cargar
	Unidad de medida equivocada	Cambiar la unidad de medida
	Requiere calibración	Calibrar el pesador
	Fallo del pesador	Contactar con distribuidor

LIMITACION DE GARANTIAS, REMEDIOS Y DAÑOS

LA GARANTIA ABAJO EXPUESTA HA SIDO TOMADA DE TODAS LAS OTRAS GARANTIAS EXPRESAS O MERCANTILES, CON BUENAS INTENCIONES, PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, NINGUNA PROMESA O AFIRMACION HECHA POR UN VENDEDOR, AGENTE O REPRESENTANTE DEBE CONSTITUIR UNA GARANTIA DE RESPONSABILIDAD Y OBLIGACION.

El vendedor garantiza que la mercancía en el momento del despacho esté libre de defectos de fábrica así como también garantiza el material con que se ha fabricado la misma.

LA UNICA OBLIGACION DEL VENDEDOR ES EN EL CASO DE INFRACCION DEL CONTRATO O POR NEGLIGENCIA DEL VENDEDOR, CON RESPECTO A LO VENDIDO, EN TAL CASO DEBE REPARAR O CAMBIAR LA PIEZA DEFECTUOSA.

En el caso en que no sea viable una reparación o cambio el vendedor reintegrará al comprador el precio de la venta contra reembolso de la misma por parte del comprador.

CUALQUIER DEMANDA DE GARANTIA CONTRA EL VENDEDOR POR DEFECTOS DE LA MERCANCIA O POR NEGLIGENCIAS DEL MISMO NO VA A SER VALIDA HASTA QUE EL COMPRADOR NO LO NOTIFIQUE POR ESCRITO Y SEA RECIBIDA POR EL VENDEDOR EN EL TRANScurso DE SEIS MESES A PARTIR DE LA SALIDA DE FABRICA.

El vendedor no se responsabiliza por daños, pérdidas o perjuicios si estos son:

- 1) Si el daño se hace después del vendedor haber hecho la entrega.
- 2) Si el equipo no es mantenido, inspeccionado o usado siguiendo las instrucciones y recomendaciones del manual.
- 3) Si el equipo ha sido instalado, reparado, alterado o modificado sin seguir las recomendaciones del fabricante.

INDEMNIZACION Y OPERACION DE SEGURIDAD

El comprador debe cumplir y hacer cumplir a sus empleados las instrucciones del manual hecho por el fabricante para el cuidado y mantenimiento del equipo. El comprador no debe quitar las etiquetas de precaución o instrucción del equipo. Debe notificar por escrito en el transcurso de 48 horas después de recibir la mercancía cualquier daño o defecto o accidente de la misma. El comprador debe cooperar con el vendedor en la investigación de cualquier daño por accidente y en defensa de cualquier demanda por esto.

Si el comprador falla en el cumplimiento de esta sección y es causado algún daño parcial o total por irresponsabilidad del comprador e incumplimiento por parte del mismo de los requerimientos de seguridad legales establecidos, el comprador debe indemnizar al vendedor ante cualquier demanda de éste por gastos por daños surgidos del uso incorrecto de la mercancía.



INDUSTRIAS JAGUAR, S.A.L.
Carretera N-1 Km. 443 - Apartado 23
20150 Villabona - Guipúzcoa
Telf: 943 69 12 83 - Fax: 943 69 18 50
E-mail: albertoventas@industriasjaguar.com
<http://www.industriasjaguar.com>